


# evolution®

[www.evolutionpowertools.com](http://www.evolutionpowertools.com)

**R210**  
**MTS G2**

Pôvodné pokyny

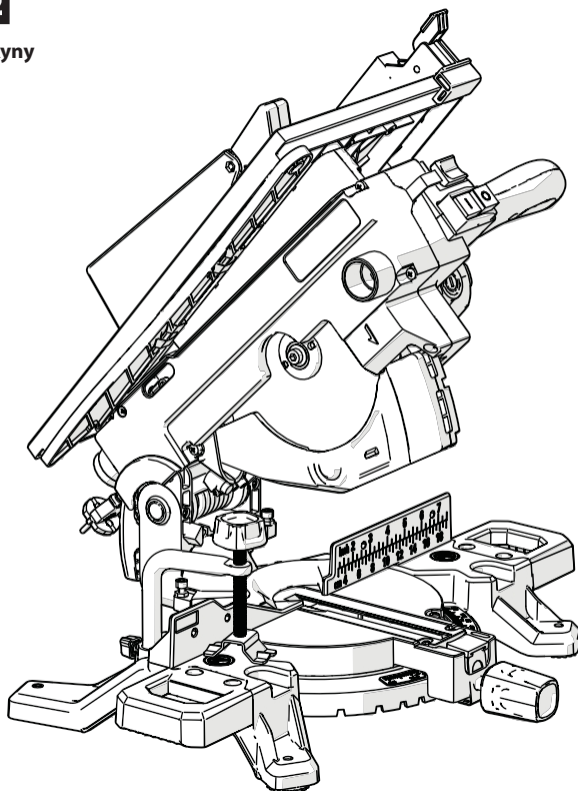

Napísané v britskej

angličtine Dátum vydania: 08/02/2022

**DŮLEŽITÉ**

Pozorne a úplně si přečítajte tieto prevádzkové a bezpečnostné pokyny.

Ak si nie ste istí akýmkoľvek aspektom používania tohto zariadenia, obráťte sa v záujme vlastnej bezpečnosti na príslušnú technickú linku, ktorej číslo nájdete na webovej stránke spoločnosti Evolution Power Tools.

V rámci našej celosvetovej organizácie prevádzkujeme niekoľko liniek pomoci, ale technickú pomoc môžete získať aj od svojho dodávateľa.

**WEB**

[www.evolutionpowertools.com](http://www.evolutionpowertools.com)

**EMAIL**

UK: [customer.services@evolutionpowertools.com](mailto:customer.services@evolutionpowertools.com)

US: [evolutioninfo@evolutionpowertools.com](mailto:evolutioninfo@evolutionpowertools.com)

**ZÁRUKA**

Blahoželáme vám k zakúpeniu stroja Evolution Power Tools. Vyplňte prosím registráciu výrobku "online", ako je vysvetlené v letáku priloženom k tomuto stroju. To vám umožní potvrdiť záručnú dobu stroja prostredníctvom webovej stránky spoločnosti Evolution zadáním vašich údajov a zabezpečiť tak rýchly servis v prípade potreby. Úprimne vám ďakujeme, že ste si vybrali výrobok od spoločnosti Evolution Power Tools.

Spoločnosť Evolution Power Tools si vyhradzuje právo na vylepšenia a úpravy dizajnu výrobku bez predchádzajúceho upozornenia.

Podrobnosti o záručných podmienkach nájdete v registračnom letáku a/alebo na obale.

**ŠPECIFIKÁCIE**

MACHINE	SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO/EÚ
Motor (220-240 V~ 50 Hz)	1500W
Rýchlosť bez zaťaženia	3800 <sup>mm</sup> /s
Hmotnosť	13 kg

REZNÉ KAPACITY	SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO/EÚ
Mäkká oceľová doska - max. Hrúbka	3 mm
Mäkká oceľová doska - max. Tvrdosť	210HB

MAXIMÁLNY REZNÝ VÝKON (HLINÍK, DREVO A PVC) KONFIGURÁCIA POKOSOVEJ PÍLY		
BEVEL	MITRE	SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO/EÚ
0°	0°	55 x 120 mm
45°	0°	35 x 120 mm
0°	45° vľavo	55 x 65 mm
0°	45° doprava	55 x 55 mm
45°	45° vľavo	35 x 30 mm
45°	45° doprava	35 x 70 mm

MAXIMÁLNY REZNÝ VÝKON - KONFIGURÁCIA STOLOVEJ PÍLY	
REZNÉ KAPACITY	SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO/EÚ
Drevo - maximálna hrúbka	40 mm

ROZMERY ČEPELE	SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO/EÚ
Priemer	210 mm
Otvor	25,4 mm
Počet zubov	20
Kerf	1,7 mm

ÚDAJE O HLUKU A VIBRÁCIÁCH	
Akustický tlak LPA	103 dB(A); K=3 dB(A)
Hladina akustického výkonu LWA	116 dB(A); K=3 dB(A)

Deklarované hodnoty emisií hluku boli namerané v súlade so štandardnou skúšobnou metódou (EN 61029-1, EN 61029-2-11) a môžu sa použiť na porovnanie jedného nástroja s druhým.

**UPOZORNENIE:** Emisie hluku počas skutočného používania elektrického náradia sa môžu líšiť od deklarovanej celkovej hodnoty v závislosti od spôsobov používania náradia, najmä od toho, aký druh obrobku sa obrába.

Je potrebné určiť bezpečnostné opatrenia na ochranu prevádzkovateľa, ktoré sú založené na odhade expozície v skutočnom podmienky používania (berúc do úvahy všetky časti pracovného cyklu, ako napríklad časy, keď je náradie vypnuté a keď beží naprázdno, okrem času spustenia)

## ŠTÍTKY A SYMBOLY

**VAROVANIE:** Nepoužívajte tento stroj, ak chýbajú alebo sú poškodené výstražné štítky a/alebo štítky s pokynmi. Pre náhradné štítky kontaktujte spoločnosť Evolution Power Tools.

**Poznámka:** V príručke alebo na výrobku sa môžu vyskytovať všetky alebo niektoré z

Symbol	Popis
V	Volty
A	Ampéry
Hz	Hertz
M/s	Rýchlosť
~	Striedavý prúd
nie	Rýchlosť bez zataženia
	Používajte ochranné okuliare
	Používajte ochranu sluchu
	Nedotýkajte sa
	Noste ochranu proti prachu
	Prečítajte si pokyny
	Certifikácia CE
	Certifikácia UKCA
	Upozornenie
	Odpad z elektrických a elektronických zariadení
	Dvojitá izolácia
	Trimán - Zber a recyklácia odpadu

## **ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE TOHTO ELEKTRICKÉHO NÁRADIA**

**UPOZORNENIE:** Tento výrobok je ručná pokosová píla a bol navrhnutý na používanie so špeciálnymi pilovými listami Evolution.

Používajte iba príslušenstvo určené na použitie v tomto stroji a/alebo príslušenstvo od p o r ú č a n é spoločnosťou Evolution Power Tools Ltd.

zvodový prúd do zeme prekročí 30 mA na 30 ms. Pred použitím stroja vždy skontrolujte činnosť prúdového chrániča (R.C.D.).

Ak je tento stroj vybavený vhodným nožom, môže sa používať na rezanie:

**Mäkká oceľ**  
**Hliník Drevo**  
**Plasty**

## **ZAKÁZANÉ POUŽÍVANIE TOHTO ELEKTRICKÉHO NÁRADIA**

**VAROVANIE:** Tento výrobok je ručná pokosová píla a musí sa používať len ako taká. Nesmie sa nijako upravovať ani používať na napájanie iných zariadení alebo na pohon iného príslušenstva, ako je uvedené v tomto návode na obsluhu.

**UPOZORNENIE:** Tento stroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ im neboli poskytnuté dohľad alebo poučenie o bezpečnom používaní stroja osobou, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť a je spôsobilá na jeho bezpečné používanie.

Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že nebudú mať prístup k tomuto zariadeniu a nebudú sa s ním hrať.

## **ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ**

Tento stroj je vybavený správnou tvarovanou zástrčkou a sieťovým káblom pre určený trh. Ak je prívodný kábel poškodený, musí byť nahradený špeciálnym káblom alebo zostavou, ktoré sú k dispozícii u výrobcu alebo jeho servisného zástupcu.

## **VONKAJŠIE POUŽITIE**

**UPOZORNENIE:** Ak sa má tento nástroj používať vonku, nesmie byť vystavený dažďu ani sa nesmie používať na vlhkých miestach.

Nástroj neumiestňujte na vlhké povrchy.

Ak je to možné, použite čistý a suchý pracovný stôl.

Na dodatočnú ochranu použite prúdový chránič (R.C.D.), ktorý preruší napájanie, ak

Ak je potrebný predĺžovací kábel, musí to byť vhodný typ na použitie vo vonkajšom prostredí a musí byť takto označený. Pri použití predĺžovacieho kábla je potrebné dodržiavať pokyny výrobcu.

#### **VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE**

- Pred prácou s pilou a počas nej dodržiavajte všetky tieto pokyny.
- Tieto pokyny uchovávajte na bezpečnom mieste.
- Vyhňte sa kontaktu tela s uzemnenými komponentmi.
- Ak sa zariadenie nepoužíva, malo by sa uchovávať na suchom, uzavretom mieste mimo dosahu detí.
- Ak budete svoje nástroje udržiavať ostré a čisté, bude sa vám pracovať lepšie a bezpečnejšie. Pravidelne kontrolujte napájací kábel a pri prvých náznakoch poškodenia ho nechajte vymeniť u autorizovaného odborníka.
- Predĺžovacie káble pravidelne kontrolujte a v prípade poškodenia ich vymeňte.
- Pri práci vo vonkajšom prostredí používajte len predĺžovacie káble, ktoré sú schválené na použitie vo vonkajšom prostredí a sú príslušne označené.
- Sústreďte sa na to, čo robíte. K práci pristupujte rozumne. Nikdy

nepoužívajte nástroj, keď ste unavení.

- Nikdy nepoužívajte náradie s vypínačom, ktorý sa nedá zapnúť a vypnúť.
- Pozor! Používanie iného ako určeného náradia a príslušenstva môže spôsobiť riziko poranenia.
- Stroj je vybavený bezpečnostným spínačom, ktorý zabráňuje jeho opätovnému náhodnému zapnutiu po výpadku prúdu (v režime stolovej pily).
- Nikdy nepoužívajte pílu na rezanie guľatého dreva.
- Skontrolujte napájací kábel. Nikdy nepoužívajte chybný alebo poškodený napájací kábel.
- Nepoužívajte kábel na vytiahnutie zástrčky zo zásuvky. Kábel chráňte pred teplom, olejom a ostrými hranami.
- Pri práci vonku odporúčame nosiť protišmykovú obuv.
- Dlhé vlasy majte v sieťke na vlasy.
- Vyhybajte sa abnormálnym pracovným polohám.
- Neporiadok na pracovisku môže viesť k nehodám.
- Nedovoľte iným osobám, najmä deťom, aby sa dotýkali nástroja alebo napájacieho kábla. Nepúšťajte ich na pracovisko.
- Rozdeľovač je dôležité bezpečnostné zariadenie. Nielenže vedie obrobok, ale zabráňuje aj uzavretiu zárezu za nožom, takže nedochádza k spätnému rázu od obrobku. Všímnite si hrúbku štiepačka by nikdy nemala byť tenšia ako telo pilového kotúča alebo hrubšia ako šírka jeho záberu.

- Horný kryt pílového kotúča sa musí pri každom reze spustiť nad obrobok.
- Pri rezaní úzkych obrobkov so šírkou menšou ako 120 mm určite použite prítlačnú tyč, pri rezaní úzkych obrobkov so šírkou menšou ako 30 mm použite prítlačný blok.

- dreveného odpadu a všetkých nepotrebných predmetov.  
Osoby pracujúce na stroji by mali

**DÔLEŽITÉ:** Nikdy nepoužívajte túto pílu na ponorné rezy.

- Pri práci s pokosovou pilou vždy stojte na strane pílového kotúča.
- Dbajte na to, aby sa odrezky nezachytili o korunu pílového kotúča, inak môžu byť katapultované do okolia.
- Ak je rezná medzera opotrebovaná, vymeňte vložku stola.
- Aby ste predišli poraneniu odletujúcimi pilinami a trieskami, používajte pílu len s vhodným odsávacím systémom alebo štandardným priemyselným vysávačom.
- Pred nastavovaním alebo údržbou stroja vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Oboznámte s týmito bezpečnostnými predpismi všetky osoby, ktoré používajú stroje.
- Túto pílu nepoužívajte na rezanie palivového dreva.
- Pozor! Rotujúci pílový kotúč sa môžu poraniť ruky a prsty.
- Pred prvým použitím stroja skontrolujte, či je napätie uvedené na typovom štítku rovnaké ako napätie vašej elektrickej siete.
- Ak potrebujete použiť predĺžovací kábel, uistite sa, že jeho prierez vodičov je dostatočne veľký na spotrebu energie píly. Minimálny prierez: 1,0 mm<sup>2</sup>.
- Ak používate kábový bubon, celý kábel sa musí vytiahnuť z bubna.
- Nikdy nenoste pílu za kábel.
- Nenechávajte pílu na daždi a nikdy ju nepoužívajte vo vlhkom alebo mokrom prostredí.
- Zabezpečte dobré osvetlenie.
- Nikdy nepíľte v blízkosti horľavých kvapalín alebo plynov.
- Noste vhodné pracovné oblečenie. Voľný odev alebo šperky sa môžu zachytiť o rotujúci pílový kotúč.
- Prevádzkovatelia musia mať najmenej 18 rokov. Školenci vo veku najmenej 16 rokov môžu stroj používať len pod dohľadom.
- Keď je zariadenie pripojené k elektrickej sieti, nepúšťajte do jeho blízkosti deti.

**DÔLEŽITÉ:**

- Skontrolujte napájací kábel. Nikdy nepoužívajte chybný alebo poškodený napájací kábel.
- Udržujte svoje pracovisko čisté od

nerozptyľovať sa.

- Všimnite si smer otáčania motora a pilového kotúča.
- Po vypnutí motora nikdy nespomalujte pilový kotúč tlakom na jeho stranu.
- Namontujte len dobre naostrené nože bez prasklín a deformácií.
- Stroj sa smie používať len s nástrojmi, ktoré sú v súlade s normou EN 847-1
- Chybné pilové listy sa musia okamžite vymeniť.
- Nikdy nepoužívajte pilové listy, ktoré nie sú v súlade s údajmi uvedenými v tejto príručke.
- Uistite sa, že šípka na pilovom kotúči zodpovedá šípke vyznačenej na stroji.
- Uistite sa, že sa pilový kotúč v žiadnom nastavení nedotýka otočného stola. Na tento účel vytiahnite zástrčku zo zásuvky a ručne nakloňte pilový kotúč do polohy 45° a 90°. V prípade potreby hlavu píly znovu nastavte.
- Je nevyhnutné uistiť sa, že všetky zariadenia používané na zakrytie pilového kotúča sú v dobrom stave.
- Nikdy nezakliesňujte výklopný ochranný kryt v otvorenej polohe.

## **ZDRAVOTNÉ PORADENSTVO**

**VAROVANIE:** Pri používaní tohto stroja môžu vznikáť prachové častice. V niektorých prípadoch, v závislosti od materiálov, s ktorými pracujete, môže byť tento prach obzvlášť

škodlivý. Ak máte podozrenie, že farba na povrchu materiálu, ktorý chcete rezať, obsahuje olovo, vyhľadajte odbornú radu. Farby na báze olova by mal odstraňovať len odborník a nemali by ste sa pokúšať o ich odstránenie sami. Po usadení prachu na povrchu môže kontakt s rukami viesť k poškodeniu olova.

Vystavenie aj nízkym hladinám olova môže spôsobiť nezvratné poškodenie mozgu a nervového systému. Obzvlášť zraniteľné sú malé a nenarodené deti. Odporúčame vám zvážiť riziká spojené s materiálmi, s ktorými pracujete, a znížiť riziko vystavenia. Niektoré materiály môžu vytvárať prach, ktorý môže byť nebezpečný pre vaše zdravie, pri používaní odporúčame používať schválenú tvárovú masku s vymeniteľnými filtrami tento stroj.

### **Vždy by ste mali:**

- Pracujte v dobre vetranom priestore.
- Pracujte so schváleným bezpečnostným vybavením, ako sú protiprachové masky, ktoré sú špeciálne navrhnuté na filtrovanie mikroskopických častíc.



**VAROVANIE:** pri práci s akýmkoľvek elektrickým náradím môže dôjsť k vymršteniu cudzích predmetov do očí, čo môže mať za následok vážne poškodenie očí. Pred začatím práce s elektrickým náradím si vždy nasadte ochranné okuliare alebo ochranné okuliare s bočným štítom alebo v prípade potreby celý tvárový štít.

#### **ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY - POKOSOVÉ PÍLY**

Nasledujúce špecifické bezpečnostné pokyny pre pokosové píly vychádzajú z požiadaviek EN 61029-2-11

#### **BEZPEČNOSŤ ČEPELÍ**

**VAROVANIE:** Rotačné pilové kotúče sú mimoriadne nebezpečné a môžu spôsobiť vážne poranenia a amputácie. Vždy udržiavajte prsty a ruky v o v z d i a l e n o s t i najmenej 150 mm od čepele. Nikdy sa nepokúšajte vyberať rezaný materiál, kým nie je rezná hlava v zdvihnutej polohe, ochranný kryt je úplne zatvorená a pilový kotúč sa prestal otáčať.

Používajte len pilové listy odporúčané výrobcom a uvedené v tejto príručke, ktoré spĺňajú požiadavky EN 847-1.

Nepoužívajte poškodené alebo deformované pilové listy, pretože by sa mohli rozbiť a spôsobiť vážne poranenie obsluhy alebo okolostojacich osôb.

Nepoužívajte pilové listy, ktoré sú vyrobené z rýchloreznej ocele (HSS).

Ak sa vložka stola poškodí alebo opotrebuje, musí sa vymeniť za identickú, ktorá je k dispozícii od výrobcu, ako je uvedené v tejto príručke.

#### **OSOBNÉ OCHRANNÉ PROSTRIEDKY (OOP)**

Mali by ste nosiť ochranu sluchu, aby sa t e znížili riziko vyvolanej straty sluchu.

Mali by ste nosiť ochranu očí, aby ste predišli možnosti straty zraku v dôsledku vymrštených úlomkov.

Odporúča sa aj ochrana dýchacích ciest, pretože niektoré drevené výrobky a výrobky z dreva, najmä MDF (Medium Density Fibreboard), môžu vytvárať prach, ktorý môže byť zdraviu nebezpečný.

Pri používaní tohto stroja odporúčame okrem zariadenia na odsávanie prachu používať aj schválenú tvárovú masku s vymeniteľnými filtermi.

Pri manipulácii s čepeľami alebo hrubým

materiálom by ste mali nosiť rukavice. Odporúča sa, aby sa pilové kotúče nosili v držiaku všade tam, kde

je to možné. Pri práci s pokosovou pilou sa neodporúča nosiť rukavice.

### BEZPEČNÁ OPERÁCIA

Vždy sa uistite, že ste vybrali správny pilový kotúč pre rezaný materiál.

Nepoužívajte túto pokosovú pilu na rezanie iných materiálov, ako sú uvedené v tomto návode na použitie.

Pri preprave pokosovej píly sa uistite, že je rezná hlava zaistená v polohe 90 stupňov nadol (v prípade posuvnej pokosovej píly sa uistite, že

posuvné tyče sú zaistené). Stroj zdvihnite uchopením vonkajších okrajov základne oboma rukami (ak ide o posuvnú pokosovú pilu, prepravujte ju pomocou dodaných rukovätí). Stroj sa v žiadnom prípade nesmie zdvíhať ani prepravovať pomocou výsuvného krytu alebo akejkoľvek časti jeho prevádzkového mechanizmu.

Pred každým použitím skontrolujte činnosť výsuvného ochranného krytu a jeho ovládacieho mechanizmu, či i nie je poškodený a či všetky pohyblivé časti

fungujú hladko a správne.

Pracovný stôl a podlahu udržiavajte čisté od všetkých nečistôt vrátane pilín, triesok a odrezkov.

Vždy skontrolujte a uistite sa, že otáčky vyznačené na pilovom kotúči sú minimálne rovnaké ako otáčky bez zaťaženia vyznačené na pokosovej pile.

Za žiadnych okolností sa nesmie používať pilový kotúč, ktorý je označený rýchlosťou, ktorá je menšie ako otáčky bez zaťaženia vyznačené na pokosovej pile.

Ak je potrebné použiť dištančné alebo redukčné krúžky, musia byť vhodné na zamýšľaný účel a len podľa odporúčania výrobcu.

Pilový kotúč sa smie vymieňať len podľa pokynov uvedených v tomto návode na obsluhu.

Nikdy sa nepokúšajte vyberať odrezky alebo iné časti obrobku, kým nie je rezná hlava v zdvihnutej polohe, kým nie je úplne zatvorený ochranný kryt a kým sa pilový kotúč neprestane otáčať.

## SPRÁVNE A BEZPEČNÉ VYKONÁVANIE REZOV

Ak je to možné, vždy pripevnite obrobok k stolu pily pomocou pracovnej svorky, ak je k dispozícii.

Pred každým rezom sa vždy uistite, že je pokosová píla namontovaná v stabilnej polohe.

V prípade potreby je možné pokosovú pílu namontovať na drevenom podstavci alebo pracovnom stole alebo pripevnená k stojanu pokosovej pily, ako je podrobne uvedené v tomto návode na obsluhu.

Dlhé obrobky by sa mali podopierať na dodaných pracovných podperách alebo na vhodných prídavných pracovných podperách.

**UPOZORNENIE:** Ak chýbajú niektoré diely, nepoužívajte stroj, kým chýbajúce diely nevymeníte. Nedodržanie tohto pravidla môže mať za následok vážne zranenie osôb.

## ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ RADY PRE NOSENIE STOLOVEJ POKOSOVEJ PÍLY

### Bezpečnostné poradenstvo

- **Hoci je táto píla kompaktná, je ťažká.** Aby ste znížili riziko poranenia chrbta, vyhľadajte kompetentnú pomoc vždy, keď musíte zdvihnúť pílu.
- **Aby ste znížili riziko poranenia chrbta, držte nástroj pri zdvíhaní blízko tela.** Pokrčte kolená, aby ste mohli zdvíhať nohy, nie chrbát. Zdvíhajte pomocou úchytov na oboch stranách základne stroja.
- **Stolovú pokosovú pílu nikdy neprenášajte za napájací kábel.** Prenášanie náradia za napájací kábel by mohlo spôsobiť poškodenie izolácie alebo káblových spojov, čo by mohlo viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- **Pred presunom pily utiahnite skrutky na zaistenie pokosu a skosu, aby ste sa chránili pred náhlým neočakávaným pohybom.**
- **Reznú hlavu zaistíte v najnižšej polohe.** Uistite sa, že je aretačný kolík reznej hlavy úplne zasunutý v zásuvke.

**VAROVANIE:** Nepoužívajte kryt noža ako "zdvíhací bod". Pred pokusom o premiestnenie stroja je potrebné odpojiť napájací kábel o d elektrickej siete.

- Pomocou poistného kolíka reznej hlavy zaistíte reznú hlavu v dolnej polohe.
- Uvoľníte poistnú skrutku uhla sklonu. Otočte stôl do jedného z maximálnych nastavení.
- Stôl zaistíte v polohe pomocou zaistovacej skrutky.
- Na prepravu stroja použite dve rukoväte na prenášanie, ktoré sú vyrezané na oboch stranách základne stroja.

### Položte pílu na bezpečnú stacionárnu pracovnú plochu a starostlivo ju skontrolujte.

Pred pokusom o obsluhu stroja skontrolujte najmä činnosť všetkých bezpečnostných prvkov stroja.

## ZAČÍNAME - VYBALENIE

**Upozornenie:** Tento obal obsahuje ostré predmety. Pri rozbaľovaní buďte opatrní. Stroj spolu s dodaným príslušenstvom vyberte z obalu. Dôkladne skontrolujte, či je stroj v dobrom stave, a zohľadnite všetko príslušenstvo uvedené v tejto príručke.

Uistite sa tiež, že je kompletné všetko príslušenstvo. Ak sa zistí, že niektoré časti chýbajú, zariadenie a jeho príslušenstvo by sa mali vrátiť spolu v pôvodnom obale predajcovi. Obal nevyhadzujte, uchovávajte ho v bezpečí počas celej záručnej doby. Obal zlikvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Ak je to možné, recyklujte ho. Nedovoľte deťom hrať sa s prázdnyimi plastovými vreckami kvôli riziku udusenía.

## DODÁVANÉ POLOŽKY


Popis	116-0001, 116-0002, 116-0003, 116-0004
Návod na použitie	✓
Svorka na pridržiavanie	✓
Push Stick	✓
Kľúč na kolíky ( výmena čepel)	✓
Obojstranný šesťhranný kľúč 6-5 mm	✓
Viacúčelová čepel'	✓
Roztrhnúť plot	✓
Vrecko na prach	✓
Ochranný kryt stolovej píly	✓
Bočné rozšírenia základne x 2	✓

## ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO

Okrem štandardných položiek dodávaných s týmto strojom je v internetovom obchode Evolution na adrese [www.evolutionpowertools.com](http://www.evolutionpowertools.com) alebo u miestneho predajcu k d i s p o z í c i i aj


Popis	Číslo dielu
Viacmateriálová čepel' RAGE TCT	RAGEBLADE210MULTI
210 mm čepel' na všeobecné drevo	GW210TCT-30
210 mm jemná čepel' na drevo	FW210TCT-40
210 mm diamantová čepel'	D210CON
Stojan na pokosovú pílu	005-0001
Stojan na pokosovú pílu +	005-0005

## R210MTS-G2 PREHLAD STROJA

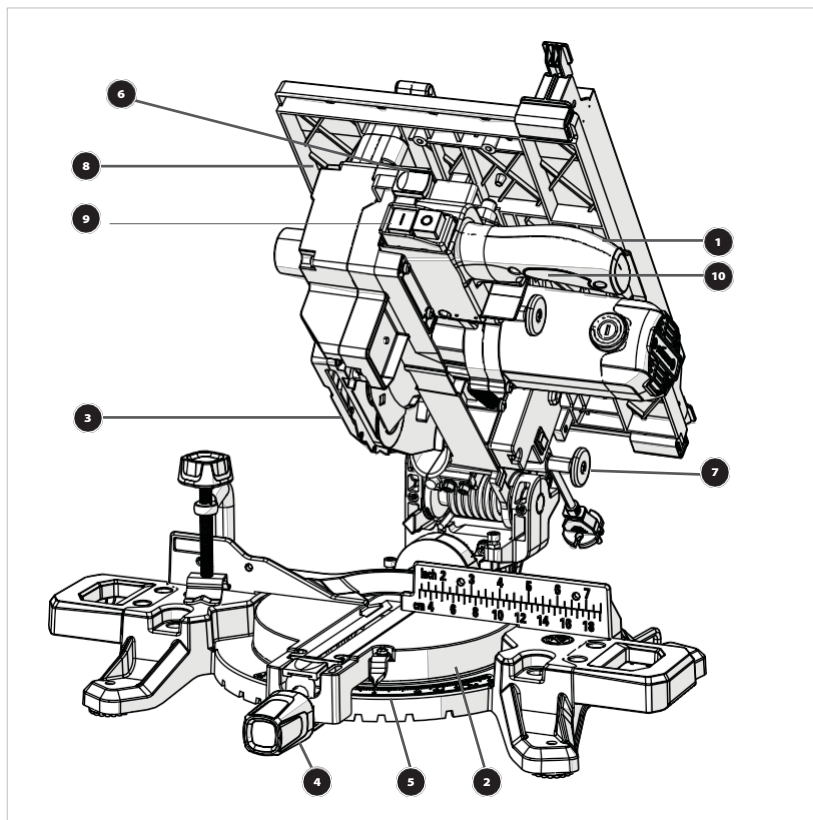

1. RIADIDLO NA REZANIE
2. ROTAČNÝ STÔL
3. VÝSUVNÝ SPODNÝ KRYT NOŽA
4. RUKOVÄŤ NA ZAISTENIE UHLA SKOSENIA
5. STUPNICA UHLA SKOSENIA
6. UVOLŇOVACIA PÁKA REZNEJ HLAVY
7. POISTNÝ KOLÍK REZNEJ HLAVY
8. SKLADOVANIE TLAČÍDIEL
9. VYPÍNAČ STOLOVEJ PÍLY
10. SPÚŠŤAČ ZAPÍNANIA A VYPÍNANIA POKOSOVEJ PÍLY

## R210MTS-G2 PREHĽAD STROJA

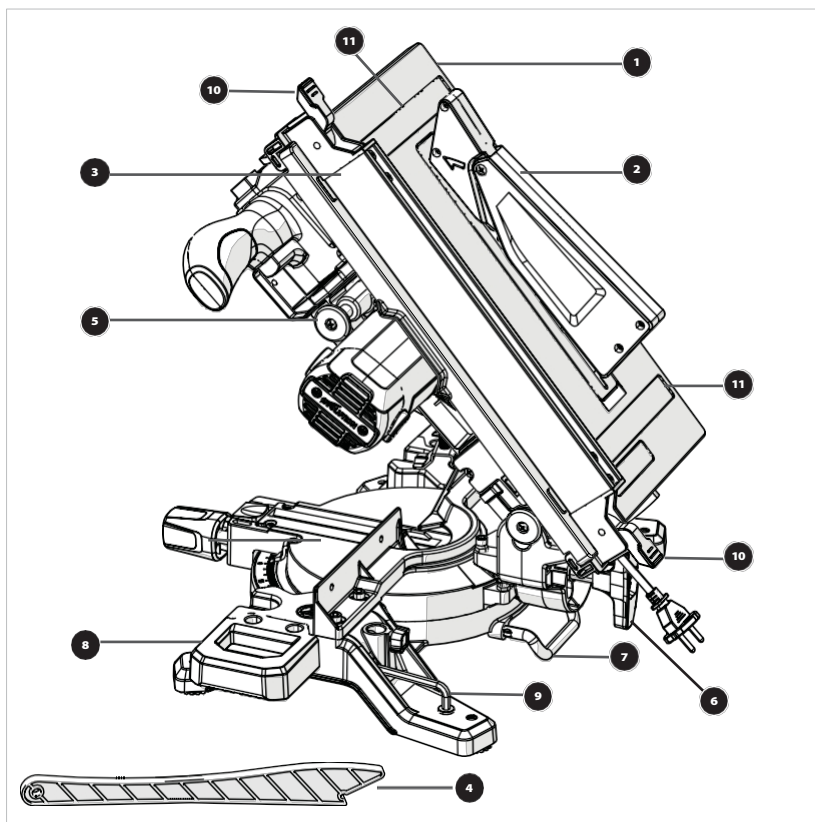

1. TABUĽKA TOP
2. OCHRANNÝ KRYT STOLOVEJ PÍLY
3. RIP FENCE
4. PUSH STICK
5. PIN REŽIMU TABUĽKA/MITRE
6. PÁKA NA BLOKOVANIE SKOSENIA
7. ZADNÉ STABILIZAČNÉ RAMENO
8. PODPERY OBROBKOV (X2)
9. USKLADNENIE NÁRADIA
10. ZAISTOVACIE PÁKY ROZPERNÉHO PLOTA (X2)
11. STOLOVÉ VÁHY

## ZAČÍNAME

**UPOZORNENIE:** PRED AKÝMKOLÍVEK NASTAVOVANÍM VŽDY ODPOJTE PÍLU OD ZDROJA NAPÁJANIA.

### TRVALÁ MONTÁŽ STOLNEJ PÍLY/MITRE R210MTS-G2 (obr. 1)

**VAROVANIE:** Aby ste znížili riziko poranenia v dôsledku neočakávaného pohybu píly, umiestnite pílu na požadované miesto buď na pracovný stôl, alebo na inú odporúčanú súpravu nôh. Základňa píly má štyri otvory na montáž pokosovej píly. Ak sa má píla používať na jednom mieste, trvalo ju pripevnite k pracovnému stolu alebo súprave nôh pomocou vhodných skrutiek s poistnými podložkami a maticami.

1. Utiahnite zámký skosenia a skosenia.
2. Pílu umiestnite tak, aby za ňou nemohli stáť iné osoby. Vrhane úlomky by mohli poraniť osoby, ktoré sa nachádzajú v ich dráhe.
3. Pílu umiestnite na pevný, rovný povrch, kde je dostatok miesta na manipuláciu a správne podopretie obrobku.
4. Podoprite pílu tak, aby bol stôl v rovine a aby sa píla nekývala.
5. Pílu pripevnite k podperám skrutkami alebo svorkami.

### ZADNÁ STABILIZAČNÁ TYČ

Vysuňte tyč do zadnej časti stroja (**obr. 2**)

### OCHRANNÝ KRYT STOLOVEJ PÍLY

Montáž ochranného krytu stolovej píly:

- Pomocou šesťhranného kľúča uvoľnite 2 šesťhranné skrutky
- Namontujte zostavu ochranného krytu stolovej píly (**obr. 3**)
- Utiahnite 2 šesťhranné skrutky


### INŠTALÁCIA/ODSTRÁNENIE ČEPELE

**VAROVANIE:** Používajte len originálne nože Evolution, ktoré sú určené na použitie v tomto stroji. Uistite sa, že maximálna rýchlosť noža je kompatibilná so strojom. Túto operáciu vykonávajte len pri stroji odpojenom od elektrickej siete.

**Poznámka:** Pri manipulácii s nožom počas inštalácie alebo pri výmene noža stroja sa odporúča, aby obsluha zvažila použitie ochranných rukavíc.


### Výmena čepele:

- Vytiahnutím kolíka (**obr. 4**) uvoľníte motor.
- Miernie zatlačte na rukoväť reznej hlavy.
- Vytiahnite zaistovací kolík reznej hlavy a nechajte reznú hlavu zdvihnúť do najvyššej polohy. (**Obr. 5**)
- Na pridržanie vonkajšej príruby lopatky použite kľúč na kolíky (dodaný).
- Pomocou šesťhranného kľúča (dodaného) odskrutkujte skrutku trňa. (**Obr. 6**)

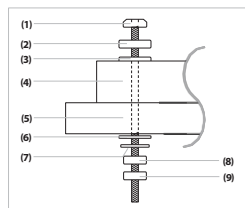


**Obr. 1**


- |                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1) Skrutka so šesťhrannou hlavou | 6) Plochá podložka    |
| 2) Pružinová podložka            | 7) Pružinová podložka |
| 3) Plochá podložka               | 8) Šesťhranná matica  |
| 4) Základňa pokosovej píly       | 9) Zaisťovacia matica |
| 5) Pracovný stôl                 |                       |

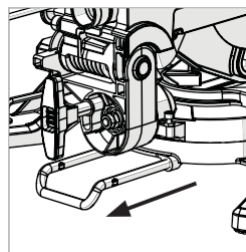


**Obr. 2**

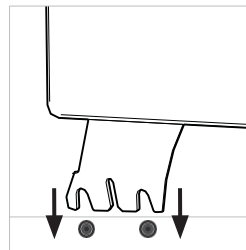

**Obr. 3**

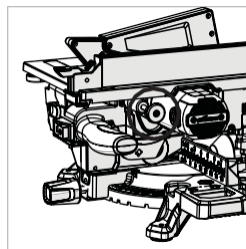

**Obr. 4**

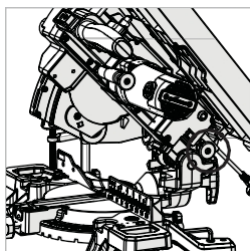

Obr. 5

**Poznámka:** Skrutka s trňom má ľavý závit. Otáčaním v smere hodinových ručičiek sa uvoľní a proti smeru hodinových ručičiek sa utiahne.


- Odstráňte skrutku trňa a vonkajšiu prírubu noža.
- Stlačením uvoľňovacej páčky reznej hlavy zasunúť spodný kryt noža a otočte spodný kryt smerom nahor, čím sa odkryje nôž.
- Odstráňte nôž tak, že ho vytiahnete smerom von, aby sa uvoľnil koniec upínacieho hriadela, a potom smerom nadol a dopredu o d stroja. **(Obr. 7)**

#### Paličkovací nôž

Nôž je veľmi dôležitým komponentom a je pripevnený k hornému krytu čepele. Nôž zabraňuje viazaniu obrobku pri jeho prechode cez nôž. Niveláčny nôž pravidelne kontrolujte a ak je opotrebovaný alebo poškodený, vymeňte ho.

Nitovací nôž by mal byť nastavený tak, aby medzera medzi špičkami zubov čepele a okrajom nitovacieho noža bola približne 3 - 5 mm **(obr. 8)**.

Na nastavenie nitovacieho noža mierne uvoľnite dve upevňovacie skrutky **(obr. 9)** pomocou imbusového kľúča. Po dosiahnutí správneho nastavenia utiahnite upevňovacie skrutky.

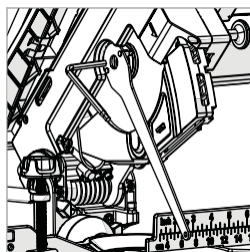

Obr. 6

**Poznámka:** Používajte iba originálnu zostavu horného krytu noža Evolution, pretože ide o komponent určený pre tento stroj. Neoriginálne diely by mohli byť nebezpečné. V prípade akýchkoľvek pochybností kontaktujte linku pomoci.


#### KONFIGURÁCIA R210MTS-G2 NA POUŽITIE AKO POKOSOVÁ PÍLA

**UPOZORNENIE:** Tento postup vykonávajte len pri stroji odpojenom od zdroja napájania.


**Upozornenie:** R210MTS-G2 má mnoho zabudovaných bezpečnostných prvkov a bezpečnostných blokad. Je dôležité, aby ste si prečítali nasledujúce pokyny, porozumeli im a postupovali podľa nich. Nevykonanie postupu konfigurácie môže mať za následok poškodenie stroja a/alebo zranenie obsluhy.

- Vytiahnutím kolíka **(obr. 4)** uvoľníte motor.
- Mierne zatlačte na rukoväť reznej hlavy.
- Vytiahnite zaistovací kolík reznej hlavy a nechajte reznú hlavu zdvihnúť do najvyššej polohy. **(Obr. 5)**

Píla R210MTS-G2 je teraz pripravená na použitie ako pokosová píla.

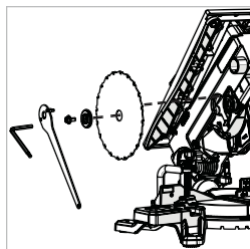

Obr. 7

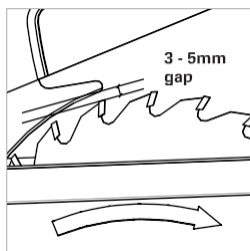

Obr. 8



## PODPERY OBROBKOV

Podpery obrobkov musia byť namontované na oboch stranách stroja (**obr. 10**).

## PODRŽTE SVORKU

K zariadeniu R210MTS-G2 sa dodáva pridržiavacia svorka. Dve zásuvky (jedna na každej strane) sú zabudované do zadnej časti plotu stroja. (**Obr. 11**)

- Umiestnite stĺpik svorky do zásuvky, ktorá najlepšie vyhovuje použitiu rezania, a uistite sa, že je úplne zatlačená.
- Utiahnutím skrutky plotu zaistíte stĺpik pridržiavacej svorky do zásuvky plotu.
- Obrobok položte na otočný stôl a oprite ho o opierku.
- Nastavte pridržiadnu svorku tak, aby bezpečne držala obrobok na otočnom stole.
- Pred začatím rezania skontrolujte, či svorka nezasahuje do dráhy noža pri spúšťaní reznej hlavy.

## NÁVOD NA OBSLUHU KONFIGURÁCIA POKOSOVEJ PÍLY

### 1. Uvoľnenie reznej hlavy


**Poznámka:** Pri nastavení v režime pokosovej píly sa rezná hlava automaticky uzamkne v hornej polohe so zasúvateľným spodným krytom úplne zakrývajúcim zuby pilového kotúča.

Ak chcete uvoľniť reznú hlavu, stlačte a podržte uvoľňovaciu páčku reznej hlavy. (**Obr. 12**)


Jemným stlačením rukoväte reznej hlavy ju spustíte. Činnosť výsuvného spodného krytu noža je automatická, keď je v kontakte s obrobkom.

### 2. Poloha tela a rúk (**obr. 13**)


- Nikdy nedávajte ruky do "zóny bez rúk" (najmenej 150 mm od čepele). Piktogramy na otočnom stole stroja slúžia ako pomôcka pre bezpečné pracovné postupy. Ruky držte mimo dráhy čepele.
- Obrobok držte pevne pri plote, aby ste zabránili akémukoľvek pohybu. Ak je to možné, použite pridržiavaciu svorku, ale skontrolujte, či je umiestnená tak, aby nezasahovala do dráhy čepele alebo iných pohyblivých častí stroja.
- Pred pokusom o rezanie vykonajte "skúšobný rez" s vypnutým napájaním, aby ste videli dráhu čepele.
- Držte ruky v polohe, kým sa neuvolní spúšť ON/OFF a nôž sa úplne nezastaví.

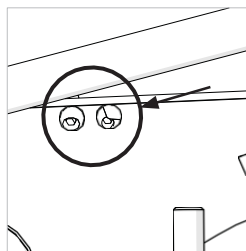


Obr. 9

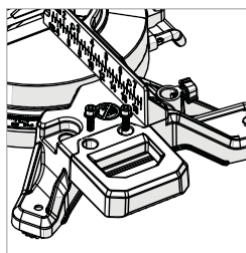





Obr. 10

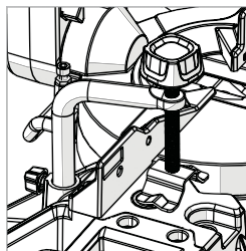

Obr. 11

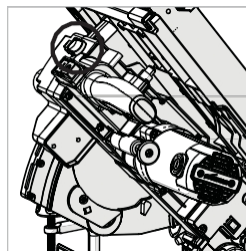

Obr. 12

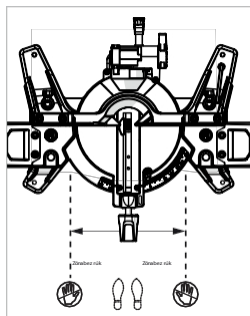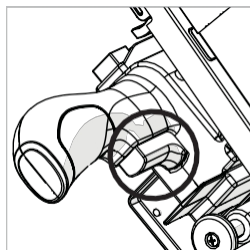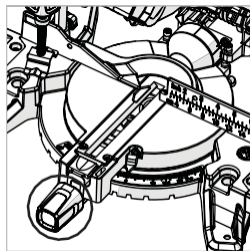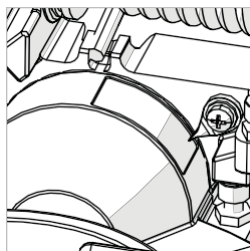**Obr. 13****Obr. 14****Obr. 15****Obr. 16**

**3. Zapnutie/vypnutie spúšťacieho spínača Pokosová píla**  
**Prevádžka S p ú š ť a c í m** spínačom zapnete motor stroja. Uvoľnením spínača vypnete motor stroja. (**Obr. 14**)

#### 4. Rezanie kotúčom

Rezná hlava sa jemne zatlačí nadol, aby prešla obrobok.

- Obrobok umiestnite na otočný stôl a k plotu do požadovanej polohy. Podľa potreby ho upevnite pomocou svorky (svoriek).
- Uchopte reznú rukoväť.
- Zapnite motor pomocou spúšťacieho spínača a nechajte nôž dosiahnuť plné prevádzkové otáčky.
- Stlačte a podržte uvoľňovaciu páčku reznej hlavy, aby ste uvoľnili reznú hlavu.
- Opatrne spustte reznú hlavu do najnižšej polohy, čím obrobok pre režeťe.
- Po dokončení rezu vypnite motor uvoľnením spúšťacieho spínača. Nechajte nôž úplne zastaviť. Nechajte reznú hlavu zdvihnúť sa do hornej polohy.
- Ruky alebo obrobok odoberajte zo stroja len vtedy, keď je rezacia hlava v hornej polohe a zuby noža sú úplne zakryté výsuvným krytom noža.

#### 5. Rezanie pod uhlom

K dispozícii je ľubovoľný uhol od 46° vľavo do 46° vpravo a na prednej strane otočného stola sa nachádza uhlomerná stupnica. Pozitívne dorazy sú k dispozícii pre uhlový pohyb 0°, 15°, 22,5°, 31,6° a 45° vľavo a vpravo.

**Poznámka:** Otočný stôl musí byť vždy zaistený v polohe pomocou rukoväte na zaistenie uhla skosenia, aj keď je zvolený pozitívny doraz.

#### Výber uhla skosenia:

- Uvoľníte rukoväť na zaistenie uhla skosenia. (**Obr.15**)
- Otočte otočný stôl do požadovaného uhla.
- Po zvolení požadovaného uhla pevne utiahnite rukoväť blokovania uhla skosenia.

Pokosový rez sa teraz môže vykonať rovnakými technikami, aké boli predtým opísané pri rezaní.

#### 6. Skosené rezanie

Reznú hlavu možno nastaviť pod ľubovoľným uhlom až do 47° len na ľavú stranu.

Páka blokovania skosenia sa nachádza v zadnej časti stroja.

Vodiaci uhlomer a ukazovateľ sú súčasťou skosiaceho mechanizmu, ktorý uľahčuje nastavenie. (**Obr. 16**)

#### **Nastavenie uhla skosenia:**

- Uvoľnite rukoväť skosenia
- Nakloňte reznú hlavu do požadovaného uhla. Na pomoc pri nastavovaní použite vodiaci uhlomer.
- Po dosiahnutí požadovaného uhla sa uistite, že je rukoväť zámku skosenia pevne dotiahnutá.

Úkosový rez teraz môžete vykonať rovnakými technikami, ako sme už uviedli.

**Poznámka:** Vždy vykonajte "suchý chod" svypnutým strojom, aby ste mohli skontrolovať dráhu noža. Niektoré skosené a zložené rezy si môžu vyžadovať, aby bola pridržiavacia svorka umiestnená na RH strane reznej hlavy. To môže byť potrebné, aby sa pri spúšťaní reznej hlavy zabránilo zásahu do noža a iných častí stroja.

#### **7. Zložené rezanie**

Zložený rez je kombináciou pokosového a šikmého rezu.

- Nastavte požadovaný uhol skosenia podľa predchádzajúceho opisu.
- Nastavte uhol skosenia podľa predchádzajúceho opisu.
- Skontrolujte, či sú všetky nastavovacie/aretačné skrutky pevne dotiahnuté, a vykonajte "suchý chod" na kontrolu dráhy noža.
- Vykonajte rez podľa predchádzajúceho opisu.

#### **8. Odstraňovanie zaseknutého materiálu**

- Vypnite pokosovú pílu a nechajte kotúč úplne zastaviť.
- Ak je to možné, nechajte reznú hlavu zdvihnúť do hornej polohy.
- Odpojte pokosovú pílu od elektrickej siete.
- Opatrne odstráňte zaseknutý materiál zo stroja.


#### **KONFIGURÁCIA MODELU R210MTS-G2 NA POUŽITIE AKO STOLOVÁ PÍLA**

**VAROVANIE:** Ak je stroj nakonfigurovaný ako stolová píla, nerezte kovové alebo kovové materiály.


**UPOZORNENIE:** Tento postup vykonávajte len pri stroji odpojenom od napájania.

- Uistite sa, že je otočný stôl nastavený na uhol 0° Mitre a rezacia hlava na uhol 0° Bevel.
- Spustite reznú hlavu do polohy úplne dole. Zatláčajte zaistovací kolík reznej hlavy do jeho zásuvky. **(Obr. 17)**
- Zatiahnite zaistovací kolík motora a otočte motor smerom nahor. **(Obr. 18)**


R210MTS-G2 je teraz pripravená na použitie ako stolová píla. **(Obr. 19)**

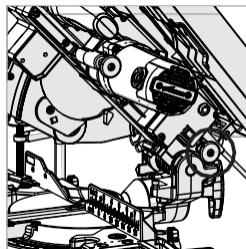


**Obr. 17**

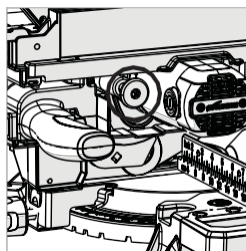


**Obr. 18**

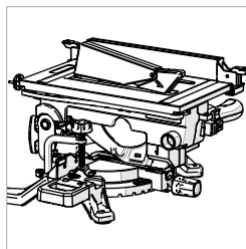

**Obr. 19**

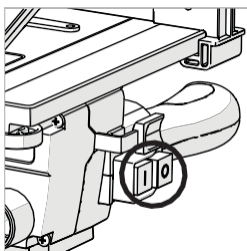

Obr. 20

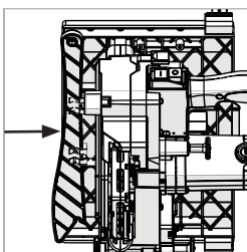

Obr. 21

### MONTÁŽ PLOTA AKO ROZPERNÉHO PLOTA

Ak chcete používať zostavu plotu ako plot na rezanie, čelná doska musí byť presne zarovnaná s nožom.

**UPOZORNENIE:** Tento postup vykonávajte len pri stroji odpojenom od napájania.

### Zarovnanie plotu na rozrezávanie:

- Nastavte skosenie na 0° pomocou meracích stupnic tabuľky.
- Vyrovnajte plot pomocou mierky na doske stola a zaistite ho 2 aretačnými páčkami.

### ZÁKLADNÉ OPERÁCIE SO STOLOVOU PÍLOU

**VAROVANIE:** Ak je stroj nakonfigurovaný ako stolová píla, nerežte kovy ani kovové materiály.

**UPOZORNENIE:** Na tomto stroji sa nikdy nepokúšajte o voľné rezy. Vždy používajte správne nastavený plot na rozrezávanie, aby sa minimalizovala možnosť viazania noža a spätného rázu.

**VAROVANIE:** Tento stroj nie je vhodný na rezanie vrubov alebo zastavených drážok.

**Poznámka:** V prípade potreby je možné k odsávaciemu otvoru na ľavej prednej strane stroja pripojiť dielenské zariadenie na odsávanie prachu.

### 1. Prepínače zapnutia/vypnutia stolovej píly (obr. 20)

- Stlačením zeleného tlačidla (I) spustíte motor.
- Stlačením červeného tlačidla (O) zastavíte motor.

### 2. Rozrezávanie

**Poznámka:** Skontrolujte, či je podrezávací lišta zaistená v polohe a či je rovnobežná s pílovým kotúčom. Skontrolujte, či je rozperný nôž správne zarovnaný s pílovým kotúčom.

Pri trhaní malých častí materiálu by sa mala použiť tlačná tyč na posunutie/vedenie posledných 300 mm materiálu za nôž. Pri rezaní rezo v kratších ako 300 mm by sa mala vždy používať tlačná tyč.

**Poznámka:** K zariadeniu R210MTS-G2 sa dodáva tyč Push Stick, ktorá má vyhradené miesto na uloženie v prednej časti zariadenia.

Odporúčame, aby ste v čase, keď sa Push Stick nepoužíva, ho uložili na zariadenie. (Obr.21)

Pri trhaní dlhých dosiek alebo veľkých panelov vždy použite vzdialenú pracovnú podporu alebo si privolajte kompetentnú vyškolenú pomoc.

Ruky by nikdy nemali byť v jednej línii s ostrím.

**Poznámka:** Ak dôjde k poškodeniu tlačnej páky, je potrebné ju vymeniť.

## KONTROLA A NASTAVENIE UHLOV SKOSENIA

**VAROVANIE:** Pred akýmkoľvek nastavovaním sa uistite, že je stroj odpojený od elektrickej siete.

**Poznámka:** Hoci boli všetky uhlové nastavenia nastavené z výroby, v dôsledku bežného prevádzkového opotrebenia môže byť potrebná kontrola a nastavenie.

**Poznámka:** Na kontrolu a nastavenie uhlov skosenia musí byť stroj v konfigurácii pokosovej pily.

### 0° UHEL POVRCHU

Pri uhle skosenia 0° by mal byť nôž kolmý a presne na 90° k otočnému stolu. Na kontrolu uhla skosenia 0° je potrebný presný strojnícky štvorhran (nie je súčasťou dodávky).

Kontrola:

- Uistite sa, že rezná hlava je vo vertikálnej polohe, opretá o doraz, pričom ukazovateľ skosenia ukazuje uhol skosenia 0°.
- Utiahnite rukoväť skosenia.
- Spustite reznú hlavu do najnižšej polohy. Zablokujte ho pomocou poistného kolíka hlavy a ručne zdvihnite spodný kryt noža.
- Na kontrolu uhla medzi nožom a otočným stolom teraz môžete použiť technický štvorhran.

### Ak je potrebná úprava:

**Poznámka:** Aby ste získali prístup k nastavovacej skrutke 0° úkosového dorazu, bude potrebné reznú hlavu nakloniť.

- Mierne povolte poistnú maticu skrutky nastavenia dorazu úkosu 0°.

**(Obr. 22)**


- Pomocou imbusového kľúča otočte skrutku dorazu skosenia v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek podľa potreby.
- Pri presnom zarovnaní medzi a otočného stola, utiahnite poistnú maticu.

### 45° UHOL SKOSENIA


Uhol skosenia 45° sa dá skontrolovať podobne ako uhol skosenia 0°. Presný štvorhran 45° nastavený strojníkmi (nie je súčasťou dodávky).

Kontrola:


- Uistite sa, že je rezacia hlava naklonená do polohy 45°, proti dorazu, pričom ukazovateľ skosenia ukazuje Uhol skosenia 45°.
- Utiahnite rukoväť skosenia.
- Spustite reznú hlavu do najnižšej polohy. Zablokujte ho pomocou poistného kolíka hlavy a ručne zdvihnite spodný kryt noža.
- Na kontrolu uhla medzi nožom a otočným stolom použite nastavovací štvorhran 45°.

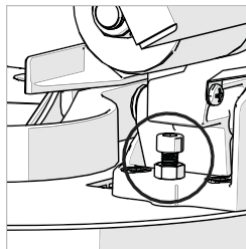


**Obr. 22**

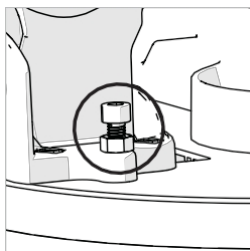

Obr. 23

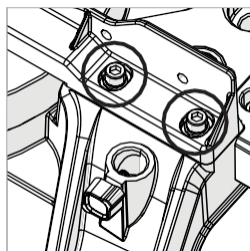

Obr. 24a

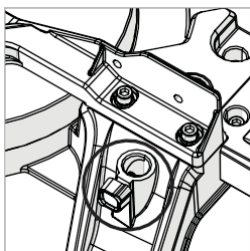

Obr. 24b

**Ak je potrebná úprava:**

**Poznámka:** Aby ste získali prístup k nastavovacej skrutke 45° úkosového dorazu, bude potrebné reznú hlavu nakloniť.

- Mierne povolte poistnú maticu skrutky nastavenia 45° úkosového dorazu. **(Obr. 23)**
- Pomocou šesťhranného kľúča otočte skrutku na doraz skosenia podľa potreby v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek.
- Po dosiahnutí presného zarovnania čepele a otočného stola utiahnite poistnú maticu.

**NASTAVENIE OHRADENIA (obr. 24a a 24b)**

Plot je k základni stroja pripevnený štyrmi skrutkami s nástrčnou hlavou, dvoma na každej strane. Tieto skrutky sú umiestnené v podlhovastých otvoroch, ktoré umožňujú meniť polohu oplatenia podľa potreby.

Plot by mal byť nastavený presne na 90° k správne nainštalovanému nožu. Na presné nastavenie plotu je potrebný presný strojnícky štvorhran (nie je súčasťou dodávky).

Zmena polohy plotu:

- Nastavte otočný stôl na uhol 0°.
- Nastavte reznú hlavu na uhol skosenia 0°.
- Mierne uvoľnite štyri skrutky s nástrčnou hlavou.
- Spustíte reznú hlavu do najnižšej polohy.
- Pomocou strojníckeho štvorhranu skontrolujte zarovnanie plotu s nožom.
- Podľa potreby vyrovnať ohrádku a potom utiahnite skrutky s nástrčnou hlavou.

**ÚDRŽBA A NASTAVENIA**

**VAROVANIE:** Uistite sa, že je stroj odpojený od pred akýmkoľvek úkonom údržby alebo nastavovania odpojte od elektrickej siete.

**Čistenie**

Po každom použití je potrebné stroj vyčistiť. Z viditeľných častí stroja odstráňte všetky piliny atď. pomocou vysávača. Vysávač je možné pripojiť aj k portu na odsávanie prachu stroja v zadnej časti stroja. Tým by sa mali odstrániť nečistoty z vnútra stroja. Na čistenie plastových častí nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá, pretože ich môžu poškodiť. Čistite iba mäkkou mierne navlhčenou handričkou.

Aby ste predĺžili životnosť nástroja, raz mesačne naolejujte rotačné časti. Motor nemojte. Pri čistení plastov nepoužívajte korozívne prostriedky.

**VAROVANIE:** Voda nesmie prísť do kontaktu s náradím.

**OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

Elektroodpad by sa nemal likvidovať spolu s domovým odpadom. Recyklujte ich tam, kde existujú zariadenia. Informácie o recyklácii získate od miestneho úradu alebo predajcu.



**ES VYHLÁSENIE O ZHODE****Výrobcom výrobku, na ktorý sa vzťahuje toto vyhlásenie, je:**

**SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO:** Evolution Power Tools Ltd. Venture One, Longacre Close, Holbrook Industrial Estate, Sheffield, S20 3FR.

**FR:** Evolution Power Tools SAS. 61 Avenue Lafontaine, 33560, Carbon-Blanc, Bordeaux, Francúzsko.

Výrobca týmto vyhlasuje, že stroj uvedený v tomto vyhlásení spĺňa všetky príslušné ustanovenia smernice o strojových zariadeniach a iných príslušných smerníc, ako je uvedené nižšie.

Výrobca ďalej vyhlasuje, že stroj, ako je podrobne opísaný v tomto vyhlásení, prípadne spĺňa príslušné ustanovenia základných zdravotných a bezpečnostných požiadaviek.

**Smernice, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie, sú uvedené nižšie:**

<b>2006/42/ES.</b>	Smernica o strojových zariadeniach.
<b>2014/30/EÚ.</b>	Smernica o elektromagnetickej kompatibilite
<b>2011/65/EÚ. &amp; 2015/863/EÚ.</b>	Obmedzenie používania určitých nebezpečných látok
<b>2012/19/EÚ.</b>	Smernica o látkach v elektrických zariadeniach (RoHS)
	Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

**A je v súlade s platnými požiadavkami týchto dokumentov:**

**EN 61029-1:2009+A11 - EN 61029-2-11:2012+A11 - EN 55014-1:2017+A11:2020 -  
EN IEC 55014-1:2021 - EN IEC 55014-2:2021 - EN IEC 61000-3-2:2019+A1 -  
EN IEC 61000-3-11:2019**

Typové schválenie ES podľa článku 12 ods. 3b smernice 2006/42/ES Strojové zariadenia  
Notifikovaný orgán: TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg  
Číslo notifikovaného orgánu: 0197 Reg. Číslo: BM 50592380 0001

**Podrobnosti o produkte**

Popis: V súčasnosti sa nachádza na území Slovenskej republiky: R210MTS G2  
210mm MULTI-MATERIAL TABLE/MITRE SAW Evolution Číslo modelu: 116-0001,  
116-0002, 116-0003, 116-0004

Názov značky: EVOLUTION  
Napätie: 220-240 V ~ 50 Hz  
Vstupné údaje: 1500W

Technická dokumentácia potrebná na preukázanie, že výrobok spĺňa požiadavky smernice, bola zostavená a je k dispozícii na kontrolu príslušným orgánom presadzovania práva a overuje, že naša technická dokumentácia obsahuje vyššie uvedené dokumenty a že ide o správne normy pre výrobok, ako je uvedené vyššie.

**Názov a adresa držiteľa technickej dokumentácie.**

Podpísané:

Vytlačiť: Barry Bloomer

Riaditeľ dodávateľského reťazca a obstarávania

Dátum:

08/02/22

**SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO:** Evolution Power Tools Ltd. Venture One, Longacre Close, Holbrook Industrial Estate, Sheffield, S20 3FR.

**FR:** Evolution Power Tools SAS. 61 Avenue Lafontaine, 33560, Carbon-Blanc, Bordeaux, Francúzsko.

## ES VYHLÁSENIE O ZHODE



**Výrobcom výrobku, na ktorý sa vzťahuje toto vyhlásenie, je:**

**SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO:** Evolution Power Tools Ltd. Venture One, Longacre Close, Holbrook Industrial Estate, Sheffield, S

**FR:** Evolution Power Tools SAS. 61 Avenue Lafontaine, 33560, Carbon-Blanc, Bordeaux, Francúzsko.

Výrobca týmto vyhlasuje, že stroj, ako je podrobne opísaný v tomto vyhlásení, spĺňa všetky príslušné ustanovenia smernice o strojových zariadeniach a iných príslušných smerníc, ako je uvedené nižšie.

Výrobca ďalej vyhlasuje, že stroj, ako je podrobne opísaný v tomto vyhlásení, prípadne spĺňa príslušné ustanovenia základných zdravotných a bezpečnostných požiadaviek.

**Smernice, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie, sú uvedené nižšie:**

**Legislatíva Spojeného kráľovstva \_Predpisy o dodávke strojových zariadení (bezpečnosť) 2008; Legislatíva Spojeného kráľovstva \_Predpisy o elektromagnetickej kompatibilite 2016; Právne predpisy Spojeného kráľovstva \_The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012**

**A je v súlade s platnými požiadavkami týchto dokumentov:**

**BS EN 61029-1:2009+A11 - BS EN 61029-2-11:2012+A11 - BS EN IEC 55014-1:2021 - BS EN IEC 55014-2:2021 - BS EN IEC 61000-3-2:2019+A1 - BS EN IEC 61000-3-11:2019**

Predpisy Spojeného kráľovstva o typovej skúške SI 2008 č. 1597

Notifikovaný orgán: TUV Rheinland UK Ltd. - Friars Gate (Third Floor), 1011 Stratford Road, Shirley, Solihull, B90 4BN Číslo notifikovaného orgánu: 8400 Reg. Číslo: A6 50541548 0001

### Podrobnosti o produkte

Popis: V súčasnosti sa nachádza na území Slovenskej republiky:

R210MTS G2 210mm MULTI-MATERIAL TABLE/MITRE SAW

Evolution Číslo modelu: 116-0001, 116-0002, 116-0003, 116-0004

Názov značky: EVOLUTION

Napätie: 220-240 V ~ 50 Hz

Vstupné údaje: 1500W

Technická dokumentácia potrebná na preukázanie, že výrobok spĺňa požiadavky smernice, bola zostavená a je k dispozícii na kontrolu príslušným orgánom presadzovania práva a overuje, že naša technická dokumentácia obsahuje vyššie uvedené dokumenty a že ide o správne normy pre výrobok, ako je uvedené vyššie.

### Názov a adresa držiteľa technickej dokumentácie.

Podpísané: 

Vytlačiť: Barry Bloomer - generálny riaditeľ

Dátum: 08/02/22

**SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO:** Evolution Power Tools Ltd. Venture One, Longacre Close, Holbrook Industrial Estate, Sheffield, S

**FR:** Evolution Power Tools SAS. 61 Avenue Lafontaine, 33560, Carbon-Blanc, Bordeaux, Francúzsko.







# evolution®

evolutionpowertools.com

## AUS

Celkové nástroje (Importing)  
Pty Ltd  
20 Thackray Road  
Port Melbourne  
Vic 3207

T: 03 9261 1900

## FR

Evolution Power Tools SAS  
61 Avenue Lafontaine  
33560, Carbon-Blanc  
Bordeaux

T: +33 (0)5 57 30 61 89

## UK

Evolution Power Tools Ltd  
Venture One, Longacre  
Close Holbrook Industrial  
Estate Sheffield, S20 3FR

T: +44 (0)114 251 1022

## USA

Evolution Power Tools LLC  
8363 Research Drive  
Davenport, IA 52806

T: 833-MULTI-SAW (bezplatné)

**DE** +44 (0)114 251 1022

**ES** +34 91 114 73 85

**NL** +44 (0)114 251 1022


**PL** +48 33 821 0922

**PT** +34 91 114 73 85

**RO** +44 (0) 114 2050458

**RU** +7 499 350 67 69

**TR** +90 (0) 312 9001810

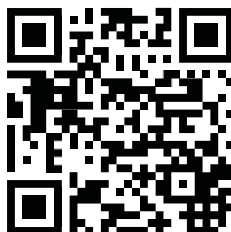

EPT QR KÓD